

黄石市商贸（成品油）安全生产专业委员会

市商贸（成品油）安全生产专委会办公室 关于省“两会”及春节前安全督查情况的通报

大冶市、各城区、新港园区专委会，有关重点商贸企业：

省“两会”正在召开，新春佳节临近，为强化假日前后安全管控，防范各类安全事故，确保我市商贸行业形势持续稳定，日前，市商贸专委会办公室（市商务局）组织第三方安全专家对部分商贸企业安全生产情况进行抽查。总体来看，受检企业（门店）普遍能贯彻落实国务院和省市安委会关于春节期间加强安全管理要求，各级安全工作责任人在岗在位较好，日常隐患排查情况较好，但也不同程度存在落实安全法规不严格不到位的情况。为进一步做好假期全市商贸（成品油）行业安全工作，现将节前安全检查情况予以通报，望举一反三，抓好整改，持续抓好商贸安全工作。

一、检查发现的主要问题及特点

本次市商贸（成品油）专委会组织专家分2组，共检查28家企业，查出隐患142项。其中商超6家共31处隐患，大型商业体4家共33处隐患，餐饮企业5家共20处隐患，住宿酒店5家共29处隐患，加油站8家共29处隐患。

1.商超安全隐患。主要有：消火栓水带老化，盘卷方式错误；吹地机电源线插头三相改两相，插座无地线；水产区地面湿滑；临近春节消费旺季集中备货，仓库内部分货物堆放超高；配电箱内空气开关有一闸多机现象等。

2.大型商业体安全隐患。主要有：管理员未取得安全培训证书；防火帘下无警示线；消防中控室火灾报警控制器有故障未消除；隔油池、污水井未纳入有限空间管理等。另摩尔城商业街区小餐饮大量使用液化石油气罐，且门面转让、装修频繁，施工过程需严格管控。

3.餐饮企业安全隐患。主要有：燃气管道悬挂杂物；电源开关盒无盖，插板无防潮设施，开关无漏电保护；冻库无应急逃生按钮等。总体而言，餐饮行业业态更新较快，人员流动性大，自主安全管理意识不强，各地须格外重视。

4.住宿酒店安全隐患。主要有：配电箱内空开线路绝缘层老化，插座无地线；厨房电开水器外壳未接地；楼梯间应急照明灯松动；强电井内堆放杂物，配电箱入口未有效封堵等。

5.加油站安全隐患。主要有：加油机底部未填沙，防爆胶泥封堵不严；卸油区呼吸阀干燥剂变色；插座无地线；加油员劳保用品穿戴不规范等。

综合来看，本次查出物的不安全状态和管理上的缺陷较多，建议各单位、各部门持续实施“隐患销号管理”模式，严格“分级管控和隐患排查”，确保风险最终闭环处置。

二、下阶段工作建议

请大冶市、各城区、新港园区专委会督促整改并定期复查，各地可参照市级通报中的隐患自行组织检查。各大商贸企业要定期开展安全教育培训，不断提高基层的安全防范意识和专业技能，按照国家、行业标准配置消防设施、器材，设置安全标志，定期组织检验、维修，确保完好有效；对于整改不及时的单位，建议约谈企业负责人或报请属地安委会进行联合执法。

针对市安委会近期通报的阳新县满屋饭香莲花湖店，黄石港区拯救者电竞酒店，西塞山区天衍酒店，下陆区闻泰花园酒店、金港超市，开铁区维也纳酒店百花路店、锦江都城酒店东楚百花园店等隐患单位，请属地专委会主动跟进，限期督促整改；已整改完成的，要举一反三，不定期组织“回头看”。各地要加强安全管理，及时报送整改图片资料，有关整改情况请以区专委会为单位3月4日前报市专委会办公室（市商务局）。

联系人：蔡盛治；电话：6260076；邮箱：1826840542@qq.com。

附件：近期商贸安全隐患排查及整改情况一览表

黄石市商贸（成品油）安全生产专业委员会办公室

2026年1月31日

办公室

附件

近期商贸安全隐患排查及整改情况一览表

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人
1	悦活里超市 (团城山 万达店)	商超	下陆区	1.一处疏散地标故障。	物	8			1.28	朱 辉
				2.肉类加工区刀具能够被顾客接触。	管					
				3.仓库消防栓内水带老化严重，盘卷方式错误。	物					
				4.卖场一处插座无地线。	物					
				5.吹地机电源线插头三相改两相。	物					
				6.水产区地面湿滑。	环					
				7.仓库内部分货物堆放超高。	物					
				8.洗地机室内充电区未配置灭火器材。	管					
2	中石化东方 大道加能站	加油站	下陆区	1.加油机底部未填沙。	物	4			1.28	朱 辉
				2.加油机底部电气端子防爆胶泥封堵不严。	物					
				3.卸油区呼吸阀干燥剂变色。	物					
				4.静电接地端子箱内少量杂物，未标明对象。	物					
3	伊家人超市	商超	开 铁区 (铁山 街道)	1.卖场灭火器压力表污损，看不清压力。	物	3			1.28	朱 辉
				2.仓库内洗地机在通道停放。	物					
				3.仓库外一处插座无地线。	物					
4	邻家超市	商超	开 铁区 (铁山 街道)	1.卖场手报被遮挡。	物	5			1.28	朱 辉
				2.卖场一处插座无地线。	物					
				3.配电箱入口未有效封堵。	物					

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人
				4.配电箱内空气开关有一闸多机现象。	物					
				5.二楼仓库内消火栓被货物遮挡。	物					
5	三扬石化 铁山木栏站	加油站		1.一处电缆线线头裸露。	物	4			1.28	朱辉
			2.办公室一处插座无地线。	物						
			3.电动车停放站房附近。	物						
			4.抽查 92#油罐，管道无流向标志。	管						
6	临空铁东 综合能源站	加油站	大冶市 (临空 区·还地 桥镇)	1.大厅一处插座无地线。	物	4			1.28	朱辉
				2.加油员劳动防护用品穿戴不规范。	人					
				3.加油机底部电气端子防爆胶泥封堵不严。	物					
				4.抽查柴油罐底部少量积水，管道无流向标志。	管					
7	中石油金虹 加油站	加油站		1.大厅一处插座无地线。	物	4			1.28	朱辉
			2.断接卡端子底部锈蚀。	物						
			3.卸油区呼吸阀干燥剂变色。	物						
			4.环保沟内杂物较多。	物						
8	维也纳酒店 (大冶中心 高铁站店)	住宿 酒店	大冶市	1.厨房配电箱入口未有效封堵。	物	8			1.28	朱辉
			2.配电箱内两处空气开关上端电气线路绝缘层老化。	物						
			3.厨房一处插座无地线。	物						
			4.厨房电开水器外壳未接地。	物						
			5.抽查 25 楼公共区域未见疏散指示图。	管						
			6.楼梯间应急照明灯松动，故障灯亮。	物						
			7.强电井内堆放杂物。	物						

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人	
9	大冶吾悦广场	大型商业体	大冶市	1.水泵房内直爬梯护笼设置不规范。	物	8			1.28	朱辉	
				2.水泵房地面湿滑，大量积水。	环						
				3.水泵房内部分电缆桥架跨接线缺失。	物						
				4.高压配电室内电工证未公示。	管						
				5.负一楼一处防火门闭门器损坏。	物						
				6.四楼后厨通道消火栓箱玻璃破损。	物						
				7.绿茵阁厨房配电箱入口未有效封堵。	物						
				8.绿茵阁可燃气体报警器未定期检验。	管						
10	李敏麻辣烫	餐饮	黄石港区	1.天然气管道上悬挂杂物。	物	3			1.29	朱辉	
				2.厨房配电箱入口未有效封堵。	物						
				3.配电箱内空气开关有一闸多机现象。	物						
11	渝呈火锅	餐饮		1.一处疏散指示标志故障。	物	3			1.29	朱辉	
				2.厨房防火门闭门器拆除。	物						
				3.厨房烟道有积油。	物						
12	黄石摩尔城	大型商业体		1.消防中控室火灾报警控制器有故障未消除。	物	8				1.29	朱辉
				2.消防中控室值班人员信息未及时更新。	管						
				3.消防中控室微型消防站未见物资清单和检查记录。	管						
				4.隔油池、污水井未纳入有限空间管理。	管						
			5.水泵房配电箱入口未有效封堵。	物							
			6.水泵房压力表未标明工作区间。	管							
			7.配电室电工防护用品未定期送检。	管							
			8.高压配电室未见电工证件公示。	管							

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人
13	沃尔玛(黄石摩尔城店)	商超	黄石港区	1.卖场部分货物堆放超高。	物	5			1.29	朱辉
				2.卖场通道堆放货物。	物					
				3.仓库防火卷帘门下堆放货物。	物					
				4.仓库内消火栓被货物遮挡。	物					
				5.仓库一处安全出口堆放货物。	物					
14	锦江酒店(步行街店)	住宿酒店		1.电梯机房一处插座无地线。	物	6			1.29	朱辉
				2.电梯机房电梯滑轮罩缺失。	物					
				3.抽查 906 客房, 防烟面罩外壳破损。	物					
				4.抽查 9 楼公共区域未见疏散指示图。	管					
				5.微型消防站未见物资清单和检查记录。	管					
				6.前台火灾报警控制器有故障未消除。	物					
15	汉庭酒店(交通路店)	住宿酒店		1.消火栓内无点检记录。	管	6			1.29	朱辉
				2.厨房可燃气体报警器电源无地线。	物					
				3.客房无消防安全警示标志。	管					
				4.强电井内配电箱入口未有效封堵。	物					
			5.电梯内安全警示标志缺失。	物						
			6.办公区使用万用孔插座。	物						
16	尚一特酒店(钟楼步行街店)	住宿酒店	1.电梯年检标志未更新(2025年12月)。	管	3			1.29	朱辉	
			2.7楼钢制疏散平台底部间隙过大。	物						
			3.电梯机房未配置灭火器。	管						
17	中化石油红旗桥加油站	加油站	1.卸油区呼吸阀干燥剂变色。	物	3			1.29	朱辉	
			2.静电接地端子有锈蚀。	物						
			3.抽查 1#罐底部少量积水。	物						

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人
18	好家乡超市	商超	新港园区	1.水产配电箱电源开关无漏电保护。	物	4			1.28	朱启军
				2.逃生标志故障。	管					
				3.配电箱箱门无“当心触电”标志。	管					
				4.消火栓未见检查记录。	管					
19	黄石时光汇广场	大型商业体	开·铁区	1.无主要负责人、安全管理员安全生产培训证书。	管	10			1.28	朱启军
				2.应急预案无备案登记表。	管					
				3.二楼强电井配电箱内开关部分缺失隔弧板。	物					
				4.金山映像配电箱内孔洞未封堵。	物					
				5.金山映像配电箱箱门无“当心触电”标志。	管					
				6.金山映像厨房油烟罩部分档火板缺失。	物					
				7.金山映像电源插座无防潮设施。	物					
				8.二楼防火帘下无警示线。	管					
				9.配电房内应急灯故障。	物					
				10.配电房绝缘垫未见周期检验标志。	管					
20	三扬石化中山加油站	加油站		1.3#加油机电器盒部分缺失重复接地。	物	3			1.28	朱启军
				2.3#加油机 92#机接头漏油。	管					
				3.配电室二氧化碳灭火器无称重记录。	管					
21	武商超级生活馆（武商MALL店）	商超	西塞山区	1.手推式灭火器喷带缠绕方式不正确。	管	6			1.29	朱启军
				2.制冰机无重复接地。	物					
				3.冻库安全检查表中无应急逃生按钮检查项。	管					
				4.白酒仓库无“禁止烟火”标志。	物					
				5.常闭门被物品遮挡。	管					
				6.通道堵塞。	管					

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人		
22	流浪煌石武商店	餐饮	西塞山区	1.厨房洗碗机电源开关无漏电保护。	物	4			1.29	朱启军		
				2.应急灯故障。	物							
				3.天然气总开关无开关时间记录。	管							
				4.电源开关盒无盖。	物							
23	半秋山黄石武商店	餐饮		西塞山区	1.天然气总开关无开关时间记录。	管	4			1.29	朱启军	
					2.配电箱箱门无“当心触电”标志。	管						
					3.电源开关盒无盖。	物						
					4.厨房设置电源插板无防潮设施。	物						
24	仓桥家武商店	餐饮			西塞山区	1.冻库无应急逃生按钮。	物	6			1.29	朱启军
						2.厨房电源插座无防潮设施。	物					
						3.厨房设备电源开关无漏电保护。	物					
						4.天然气总开关无开关时间记录。	管					
			5.厨房设置电源插板无防潮设施。			物						
			6.电源开关盒无盖。			物						
25	黄石武商购物中心管理有限公司（武商MALL）	大型商业体	西塞山区			1.配电房绝缘垫未见周期检验标志。	管	7			1.29	朱启军
						2.高压配电室设置二氧化碳灭火器。	管					
				3.水泵房湿式报警阀两端压力相关超过0.1Mpa。		管						
				4.7楼强电井无应急照明。		物						
				5.7楼强电井配电箱无“当心触电”标志。		管						
				6.应急预案无备案登记表。		管						
				7.二氧化碳灭火器无称重记录。	管							

序号	被检查单位	企业类型	区域	隐患内容	隐患类型	隐患数量	已整改点位数	整改完成情况	时间	检查人
26	中石化广州路加油站	加油站	下陆区	1.化粪池无“有限空间”标志。	管	4			1.29	朱启军
				2.贮油罐呼吸阀干燥剂失效。	物					
				3.配电室验电笔周期检验过期。	管					
				4.二氧化碳灭火器无称重记录。	管					
27	黄石磁湖智选假日酒店	住宿酒店		1.应急预案无备案登记表。	管	6			1.29	朱启军
				2.监控室配电箱箱内孔洞未封堵。	管					
				3.厨房开水器电源开关无漏电保护。	物					
				4.消防泵房直梯无“未经许可，禁止攀登”标志。	管					
				5.消防泵房电机电源线接口未封堵。	物					
				6.水泵房湿式报警阀两端压力相关超过 0.1Mpa。	物					
28	中石化团城山加油站	加油站		1.贮油罐呼吸阀干燥剂失效。	物	3			1.29	朱启军
				2.污水化粪池无“有限空间”标志。	管					
			3.二氧化碳灭火器无称重记录。	管						

说明：隐患类型指物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素、管理上的缺陷等四种。

抄送：大冶市、阳新县、新港园区商贸专委会办公室，重点商贸（成品油）企业